

Prvý zvon, největší z roku 1923.





Labilné upevňovacie svorníky

 
Nevhodná deštruktívna úprava závesu

nevhodná deštruktívna úprava závesu

nevhodné nadměrné závaží



nevhodná úprava závěsu



kladivo odbíjení hodin



bije špatně a nebezpečně nad úhozovou ránu



úhozová rána





„LOBE GOTT“

BOB GARD 1923

GEFOSSEN VON A. KURBEL

Druhý , stredný zvon z r. 1923



**Srdce bije nebezpečně pod
úhozovou ránu horní části pěsti**




**Oštípaný věnec zvonu ve všech
směrech minulého a současného
bití srdce zvonu**



brutální třívrstvé
protizávaží

v minulosti svařovaný zvon pod hlavou

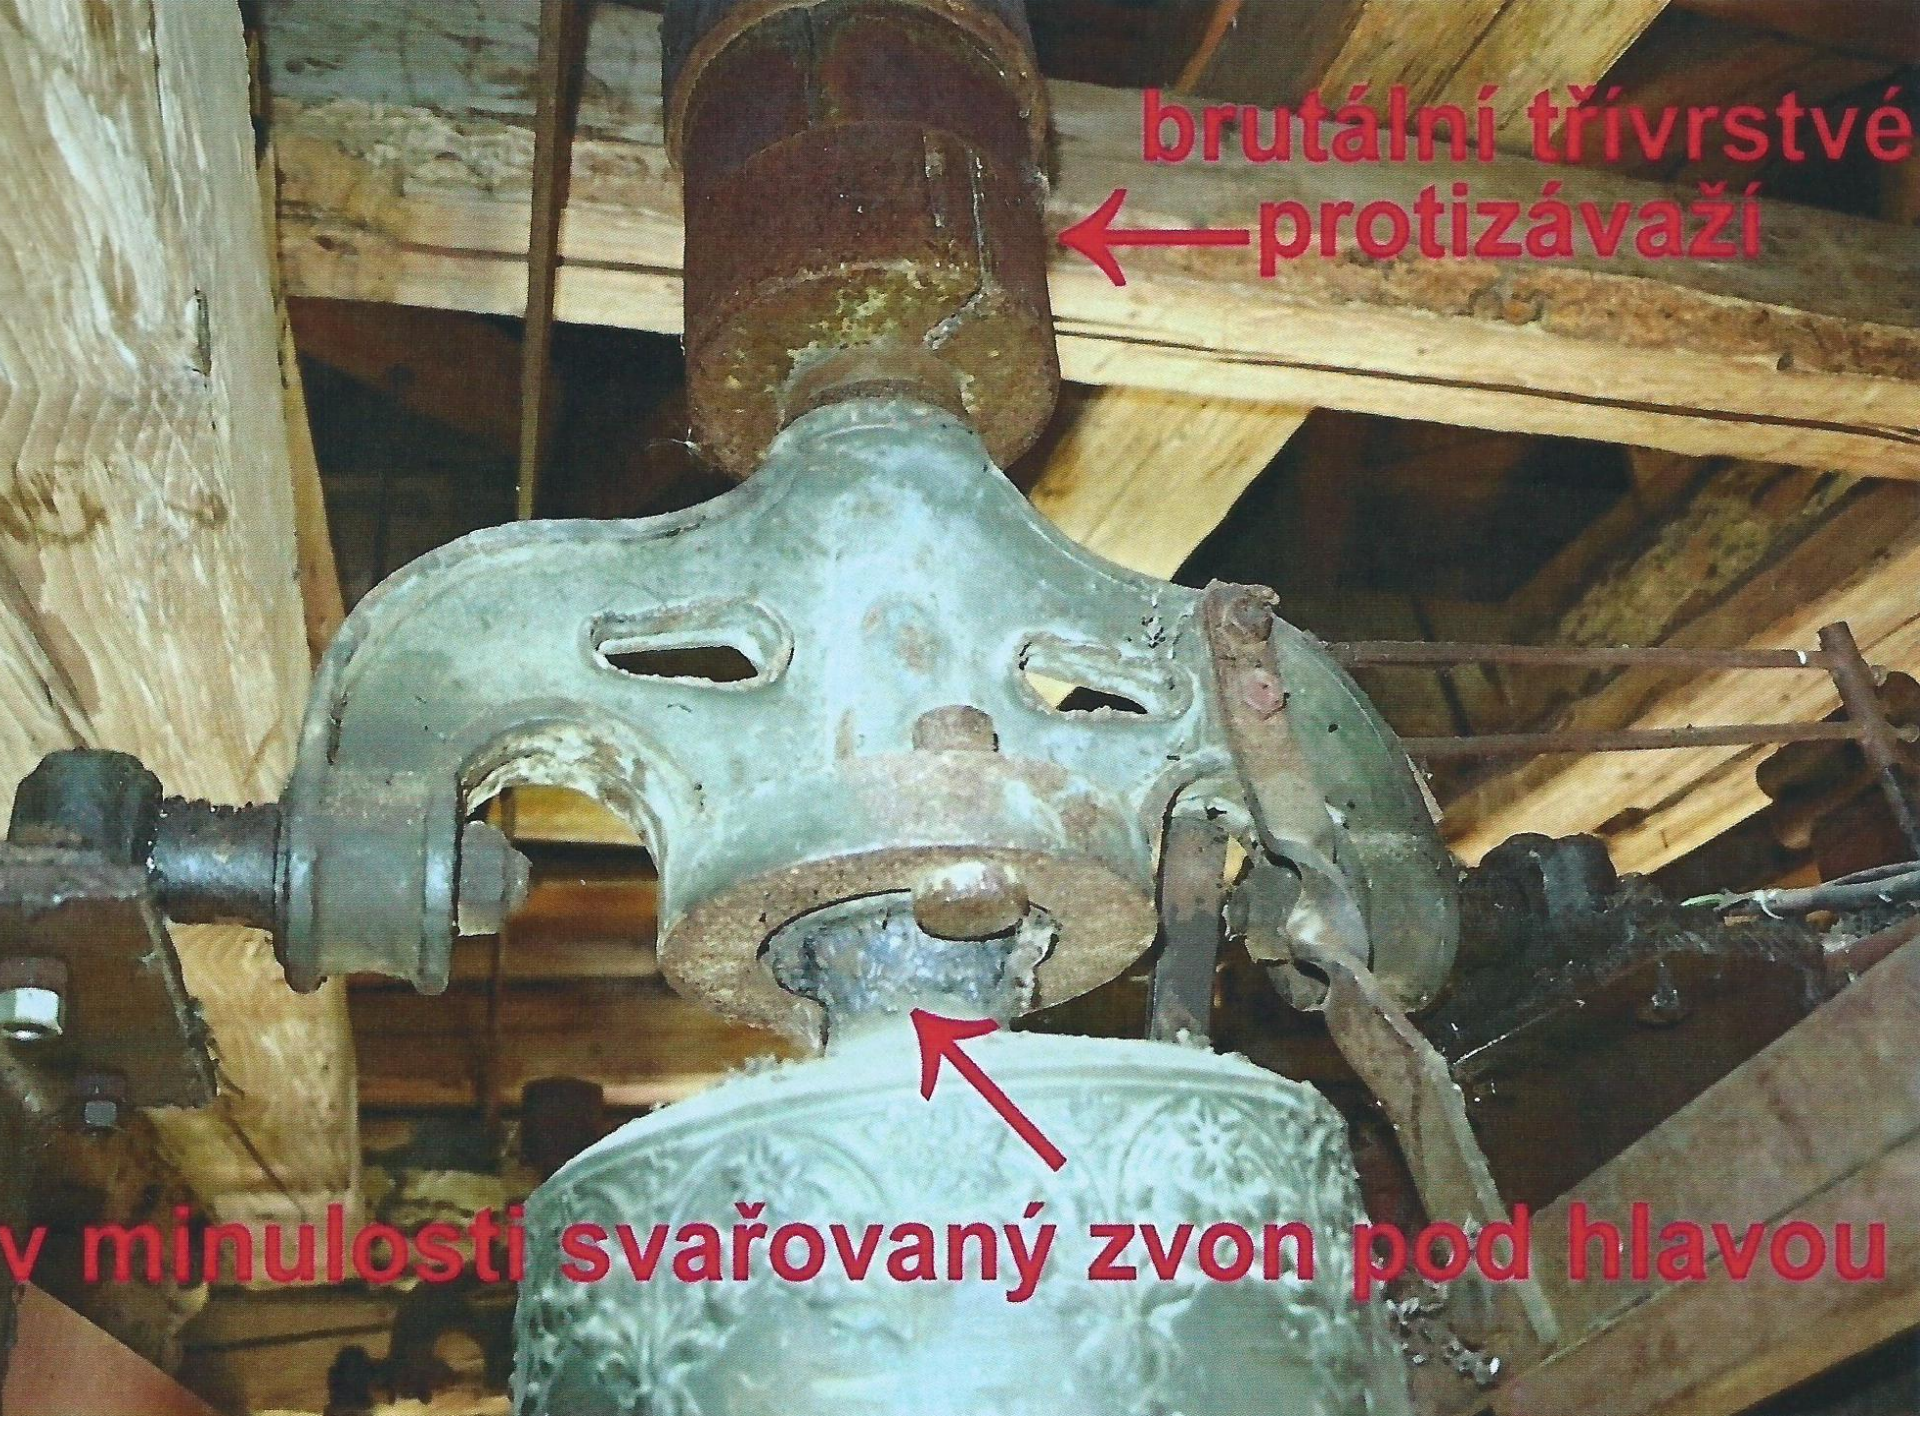



Tretí najmenší zvon z r. 1923



úhozová rána na věnci zvonu



bije horní polovinou pod úhozovou ránu

úhozová rána



srdce bije špatně pod ránu

úhozová rána



srdce bije špatně pod ránu



nepřípustně velká vůle mezi hlavou zvonu a unašečem závěsu zvonu



FÜR DEN FRIEDEN.

HOBGARD 1923.

VON A. KURBEL IN TYR...


Štvrtý, najstarší zvon z r. 1789





nepřípustný způsob uchycení zvonu





prasklý zvon vlivem nevhodného
technického vybavení a srdce

tvrdá pěst bije 40 mm nad ránu věnce zvonu

Zvon je prasklý na obou stranách bití srdce
z důvodu špatné mechaniky a srdce



úhozová rána

srdce bilo v minulosti špatně pod ránu a v současnosti nad ránu věnce



**rozepření zvonové stolice
do zdiva věže**



rozepření zvonové stolice do zdiva věže
dřevěnými špalky (hranolky)
na všech stranách a rozích stolice

ve směru kyvu



a do boku

